

Довідка
**щодо виконання робіт “Реставрація пам'ятки архітектури національного
значення “Башта та мури” (ох. №55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця.**
Протиаварійні невідкладні роботи

Проектно-кошторисна документація по пам'ятці архітектури національного значення “Башта та мури” (охоронний номер 55/3) виконана Вінницьким філіалом ДП “НДІпроектреконструкція” на замовлення релігійної громади Спасо-Преображенського кафедрального собору Вінницької єпархії Української Православної Церкви, яка в подальшому була передана Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Процедура відкритих торгов проводилась три рази через відсутність учасників для виконання спеціальних робіт з реставрації пам'ятки архітектури. Переможцем торгов визначено приватне підприємство “Облрембудпослуга”.

Проектом протиаварійних робіт в першу чергу передбачено підсилення фундаментів таких ділянок:

- Підсилення фундаменту під стайню протяжністю 27,78 (м);
- Підсилення фундаментів під мурами протяжністю 27,0 (м);
- Підсилення контрфорсів мурів 2 шт.;

В процесі виконання робіт виникла необхідність внесення змін в проектні рішення для забезпечення фактичного підсилення конструкцій.

1. Підсилення фундаментів під стайню протяжністю 27,78 (м).

В проекті заглиблення існуючого фундаменту 0,5 (м), фактично підошва фундаменту знаходиться на існуючому рівні поверхні ґрунту.

Це призвело до необхідності виконати монолітний фундамент на глибину 1 (м), в проекті 0,6 (м). Крім того додатково виготовлена щебенева підготовка товщиною 200 (мм) і ширину 2,2 (м), чого не було в проекті.

Через виявлення нездовільного стану існуючої бутової кладки (виконана на вапняному розчині, який з плином часу вивітрився) виникла необхідність влаштування прижимної стінки із бутової кладки розмірами: ширину 0,5 (м) і висотою 1,5 (м).

2. Підсилення фундаментів під мурами протяжністю 27,0 (м).

Підошва існуючого фундаменту на глибині 3,9 (м), а в проекті 0,7 (м). Це призвело до необхідності виконати монолітний фундамент. Крім того додатково виготовлена щебенева підготовка товщиною 200 (мм) і ширину 2,5 (м), чого не було в проекті. Додатково виконана прижимна стінка розмірами: ширину 0,5 (м), висотою від 3,9 до 2,9 (м). Прижимна стінка із бутової кладки ширину 0,5 (м), висотою 1,5 (м).

3. Підсилення контрфорсів мурів 2 шт.

Підошва існуючого фундаменту на глибині 3,9 (м), а в проекті 0,7 (м). Це призвело до необхідності виконати монолітний фундамент. Крім того додатково виготовлена щебенева підготовка товщиною 200 (мм) і ширину 3,8 (м), чого не було в проекті. Додатково виконана прижимна стінка розмірами: ширину 1,6 (м), висотою від 1,5 (м). Прижимна стінка із бутової кладки ширину 0,2 (м), висотою 3 (м).

4. Башта.

Роботи по підсиленню фундаменту башти не були передбачені проектно-кошторисною документацією.

В зв'язку з тим, що виявлено підошву фундаменту на рівні землі після багаторазових консультацій з головним інженером проекту, експертами в проектно-кошторисну документацію внесено зміни по підсиленню фундаментів башти з метою недопущення в подальшому виникнення аварійної ситуації.

5. В зв'язку з вимогами міських служб по благоустрою було виконано вивезення розробленого ґрунту за межі майданчика на вказану територію та завезення його для зворотної засипки.

Згідно акту огляду прихованих робіт проведеною представниками:

- представником будівельної організації ПП “Облрембудпослуга”;
- представником технічного нагляду;
- представником проектної організації.

Виконано додаткові роботи, які не були враховані в проекті:

- виймка ґрунту - 382,84 (m^3);
- перевезення ґрунту - 1077,5975 (т);
- щебенева підготовка – 39,7 (m^3);
- фундаменти з бетонної суміші – 109,02 (1 m^3);
- металоконструкції – 2,1812 (т);
- фундаменти бутової кладки – 19,6 (m^3).

Крім того виконано основних робіт враховані проектом:

- перевезення ґрунту – 129,675 (т);
- мурування з бутової кладки - 60,97 (m^3);
- фундаменти з бетонної суміші – 82,8 (1 m^3);
- підсилення сталевими тяжами – 4,5857 (т);
- металоконструкції для підсилення – 6,3485(т);

Без виконання всіх робіт по підсиленню фундаментів неможливо виконувати всі інші роботи згідно проекту.